


CLIMPIPE Section Alu2

Montāžas instrukcija


Cauruļvadu izolācijas čaulas ar alumīnija folijas pārklājumu



1. Glabājiēt izolācijas čaulas kartona iepakojumā un sausās telpās.

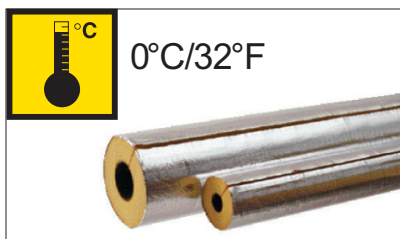


2. Ieteicamā montāžas temperatūra ir virs +0°C. Līmlentei ir labākā adhēzija, ja folija pārklājuma temperatūra ir ap 20°C.

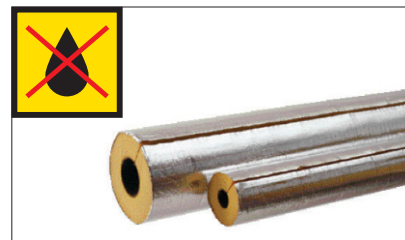

3. Izolācijas čaulas folijas virsmas slānis nedrīkst būt nosmērēts ar eļļu, taukiem, ūdeni vai putekļiem. Tas ļoti pasliktinās līmlentas saķeres īpašības.



4. Lai izvairītos no sprieguma izolācijā, veiciet visus nepieciešamos padziļinošos iegriezumus (vārstiem, stiprinājumiem utt.) pirms čaulas montāžas.

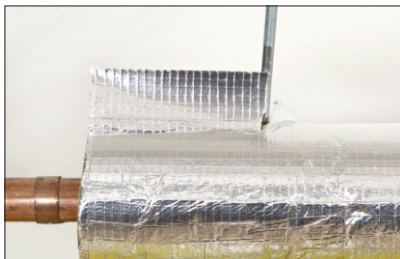

5. Pirms montāžas izgrieziet padziļinājumus lentes aizsargpapīrā cauruļu stiprinājumu vietās.



6. Uztādiēt izolācijas čaulu ap cauruļi un noņemiet lentes aizsargpapīru bez pieskaršanās līmes slānim. Vispirms viegli pielīmējiet līmlenti dažos punktos izolācijas čaulai, lai to var koriģēt, ja nepieciešams.



7. Stingri piefiksējiet visu lentes savienojumu, izmantojot plastmasas lāpstiņu.



8. Ja izolācijā ir redzamas izmaiņas sprieguma ietekmē, piemēram līkumos, atzaros, flančos, vai cita veida ģeometriskas izmaiņas, tad izolācijas čaula papildus ir jānofiksē ar tērauda stiepli vai lentu.



9. Izolācijas čaulas, kas uzstādītas uz DN80 cauruļes vai lielākas, ir papildus jānostiprina ar stiepli vai lentu. Aplīmēšana jāveic vismaz trīs vietās vienā čaulas garumā.

Veicot aukstumnesēju cauruļu kondensācijas izolāciju, ir jānoslēdz šķērssavienojumi, gala noslēgi, iegriezumumi pie vārstu rokturiem un citas iespējamās noplūdes vietas ar alumīnija folijas lenti.

Atcerieties!

Izolācijas čaulām jābūt sausām un tīrām. Spriegumi izolācijas un virsmas slāņos jānostiprina mehāniski. Stingri nofiksējiet līmlentas savienojums.